

ATTENTION SUR TURBO 718089

Bien vérifier le point suivant :

Possible défaillance du joint interne de collecteur d'admission sur tous les moteur G9T (RENAULT Espace 2.2dci, Velsatis...)

En effet, la rupture de ce joint fait passer la pression de suralimentation dans le collecteur d'admission, créant une surpression dans le carter puis une remontée d'huile par le reniflard. L'huile est ensuite aspirée par le turbo puis projeté dans l'échangeur avec risque d'emballement moteur par auto-alimentation.

La référence du kit joint collecteur chez RENAULT est 7701472450 (il est également intégré dans les pochettes de rodages culasses/moteurs).

POUR TOUTE CONSULTATION, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE DISTRIBUTEUR

RESUME DES PIECES A REMPLACER POUR LA GARANTIE :

- Joints du turbo
- Tube d'alimentation d'huile
- Tube entrée d'air d'admission
- Filtres à huile + air
- Huile moteur
- Joint du collecteur d'admission
- + préconisations du constructeur (voir à l'origine)